
MITACH ホールエース

取扱説明書

<u>SDC-150F</u> <u>SDC-150FC</u>

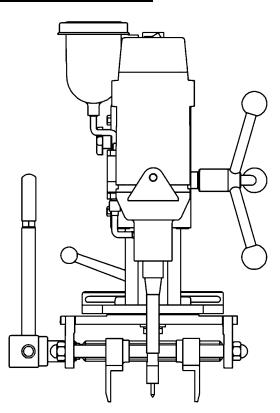

サンコーミタチ株式会社

⚠ 警告

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正 しくお使いください。なお、取扱説明書は大切に保管し、 よくわからないときはもう一度読み返してください。

ホールエース 取扱説明書

MODEL:SDC-150F

SDC-150FC (ドリルチャックタイプ)

重 要 : 電源につなぐ前に本取扱説明書を必ずお読みください。

はじめに

このたびは、サンコーミタチ製 MITACHI ホールエースをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全に能率よくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになってください。ご使用上の注意事項や使用方法、機械の性能などを十分にご理解いただき正しくご使用くださいますようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

目 次

はじめに		1
電動工具を安全	全にご使用いただくために	2
	ご使用上の注意	7
製品仕様		9
		9
標準附属品 ·		10
/11 /2-		10
		10
保守・点検 ・		15
ご修理の際は		17
サービスセンク	ター一覧	18

電動工具を安全にご使用いただくために

- ・火災、感電、ケガなどの事故をなくすために、次に述べる「電動工具を安全にご 使用いただくために」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「電動工具を安全にご使用いただくために」をすべてよくお読 みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

☆注意文の「△警告」「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「**△警告**」「**△注意**」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

(注意) : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容の注意事項。

なお、「**^注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。




1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みいただき、使い方を十分理解してください。


2. 周囲を清潔に

● 作業台や周囲を散らかった状態にしておきますと、機械の落下及び先端工具への布類の巻き込み等大変危険です。いつも整理整頓を心がけてください。

3. 危険な場所をさける



- 特に、雨中では絶対に使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。



●高所での作業の時には、下に人がいないことを 確認してから行ってください。またその際、コ ードを引っ張られたり、引っかけないよう十分 注意してください。

4. 子供は近づけない


- 関係者以外は作業場所に近づけないでください。 特に、お子様は危険ですから絶対に近づけない でください。
- 刃物類の取付や、点検をした際にスパナ・レン チ・ネジ回しなどの工具類は機械から取り外し てあるか確認してください。


5. 適切な服装で


- ●機械の回転部に巻き込まれないように、ゆった りとした衣類や、宝飾品、ネクタイ、編み手袋 などは身に付けないでください。
- ●作業の際は、安全靴・保安帽等をご使用くださ
- ●作業中のほこりや切り屑等からの保護のため、 保護メガネ及び防塵マスクを着用してください。

6. 加工するものをしっかり固定してください

● 部材の保持はクランプやバイスを用いてくださ い。手を使うよりも安全で、工具を使用した作 業に両手が使えます。








7. 感電に注意してください


●電動工具を使用中、アースされているものに身体を接触させないようにしてください。

8. 正しい電動工具の使用



- ◆ケガの原因となりますので、機械に適した「用途」以外や、指定以外の刃物などは使用しないでください。
- ●重作業時には、軽作業用電動工具で無理な作業をしないで下さい。
- 刃物類や附属品の取付は正規の位置に確実に行ってください。締め付け不足の時は回転中の刃物の脱落、反対に指定工具以外での締め過ぎは、刃物及び機械を損傷し大変危険です。
- ◆ネジ類等のゆるみ、脱落などがないか確認してください。ゆるみなどがあった場合は、締め直してください。

9. 機械は大切に



- ●機械は大切に取り扱ってください。誤って落と したり、ぶつけたりしますと、外枠などが変形 したり亀裂や破損が生じ機械故障となりますの で十分注意してください。
- ■風窓は、モーターを冷やすために必要です。ほこりが飛ぶからといって、ふさがないでください。モーター焼損の原因となりますので注意してください。
- ●故意に風窓から物を入れないでください。特に ドライバー等を挿入し、ファンの固定による刃 物交換を行わないでください。機械が壊れます。

10. 室外では延長コードを使用

● 室外での作業時には、適切な長さの延長コードを使用してください。



11. 使用電源は正しい電圧で

● 100V の製品を 200V 電源等に接続しますとモー ターの回転が異常に高速となり、機械やトイシ などの先端工具が破損する恐れがあります。 逆に 200V の製品を 100V 電源に接続しますと、 モーターが適正に回転せず、故障の原因となり ますので、必ず銘板表示の電圧でご使用くださ VI

12. 不慮の始動を防ぐ

- ●機械を使用しないときや、刃物やビットなどの 交換には、必ず電源からプラグを抜いて行って ください。
- ●プラグを電源に差し込む前に、機械が突然始動 しないようにスイッチが切れていることを確認 してください。
- ●停電などの時は、必ずスイッチを切り、プラグ を電源から抜いてください。
- ●プラグを電源に差し込んだ状態で機械を持ち運 ばないでください。

誤ってスイッチを入れる恐れがあり危険です。

●運転中の機械を放置することは、大変危険です ので、必ず運転を停止させてください。




13. 電源コードを酷使しない

- 断線ショートの原因となりますので、コードを 持って運んだり、コードを引っ張ってプラグを 電源から抜いたりしないでください。
- コードは、熱・油・鋭利な物から避けてくださ

14. 無理な作業をしない


- 無理な姿勢での作業は危険です。常にしっかり とした足場を確保して身体の安定を保って作業 してください。
- 運転中に機械の調子が悪くなったり、異常に気 付いた場合は直ちに作業を中止してください。



<u>小</u>警告

● 運転中は、絶対に刃物類や回転部及び切り屑の 排出物に手や顔を近づけたり、触れたりしない でください。

15. 騒音に関する法、条例を守る




●騒音条例等は、各都道府県毎に定められていますので、使用される工場又は事業所では、周囲に迷惑をかけないよう各条例規制値以下でご使用になることが必要です。また必要に応じ、遮音壁を設けてください。

16. 工具の保管



- ●機械を使用しない際は乾燥した場所に保管し、 次のような場合は避けてください。
 - ◆お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所。
 - ◆温度や湿度が急変する場所。
 - ◆湿気の多い場所。
 - ◆直射日光の当たる場所。

17. 十分な整備・点検を



- モーター部のスイッチ等のほこりを拭き取るようにして機械は清潔に保ってください。
- ■コードは油やグリースなどによって劣化しないようにいつもきれいに清掃してください。 損傷したコードは、交換又は修理に出してください。



- 刃物類は常に手入れをして、いつも良い切れ味で使用してください。
- ●常に安全に効率よく使用していただくために、 「保守・点検」の項目に従って定期点検をして ください。
- 点検・修理はお買い求めの販売店、または電動 工具サービスセンターへお申し付けください。 また、部品の交換の際は、サンコー製純正部品 をご使用ください。

ホールエース ご使用上の注意!

先に電動工具ご使用上の一般的注意事項について申し述べましたが、さらにどの製品にもその製品特有の注意事項があります。

これからご使用いただくホールエースについては、下記の事項について特にご注意願います。


▲ 警告

- 使用電源は、銘板に表示してある電源を使用してください。
 - ●表示を越える電源で使用すると、回転が異常に高速となり、危険を伴います。
- 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - 研削粉や火花が飛び非常に危険です。
- カミソリ部、及びバイスシャフトのネジ部には時々注油してください。
- 切り初めのくいつき時はカッター (ドリル部) を被削材にあまり強く当てないようにしてください。
- 切削時急に回転が遅くなった場合はほとんどが切り粉のつまりが原因なので、ドリル部を速やかに数回上下させて切り粉を排除し、切削中は回転が止まらないようにしてください。
- できるだけ切削油を使用するようにしてください。無給油に比較し、2倍以上(当社テスト値) 刃持ちがよくなります。
- 被削材を間違えないようにしてください。特にステンレス等の切削は、刃持ちを 著しく低下させます。
- 刃の切れ味が悪くなってきたら早めに再研磨をしてください。
- バイスは、本体が浮き上がらない様にしっかりしめつけて、作業してください。
- カミソリ部にガタがあると刃物のカケの原因になりますので、調整してください。
- 必ず、左右へのスライド部 (パラレルスイング部) をクランプレバーでロックしてから切削してください。
- 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
 - 周囲の物を巻き込み、ケガをする場合があります。

- 工具の交換、停電の際には、必ずスイッチを切り、差し込みプラグを電源から抜いてください。
 - 差したままですと、不慮の始動などでケガをする場合があります。
- 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買求めの販売店、またはサービスセンターに点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、発火したり感電事故を起こします。
- 延長コードを使用するときは、アース線を備えた3芯コードを使用してください。 ● アース線の無い2芯コードですと、感電する場合があります。
- アース線または漏電しゃ断器を必ず取り付けてください。

《事業者の方へ》 水など導電性の高い液体によって湿潤している場所、鉄板上、鉄骨上、定盤上等の場所で使用する場合は、漏電しゃ断器に接続してご使用願います。上記の場所以外で使用する場合については、図示のアースクリップに接続して確実に接地してください。確実でないと感電の恐れがあります。


関連法令 労働安全衛生規則 ………… 第 333 条

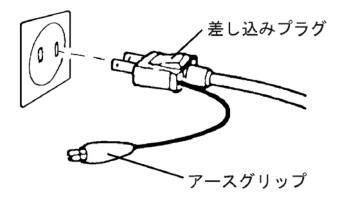


製品仕様

形 式	SDC-150F	SDC-150FC	
使 用 電 源	単相交流 50/60 Hz		
使 用 電 圧	100 V		
入力	635 W		
定格負荷電流	6.	5 A	
無負荷回転数	1100	MIN ⁻¹	
重量	11 kg	10.5 kg	
電 動 機	単相交流直巻整流子電動機		
バイス能力	$45 \sim 150 \; \mathrm{mm}$		
スライド能力	$0 \sim 100 \text{ mm}$		
使用刃物能力	特殊ホールカッター 最大 22 mm		
最大パイプ貫通	100 mm		
先端部形状		ドリルチャック方式	
チャック能力		13 m/m	
自動給油装置	有無無		
カッター中心から	25 mm		
ベースまでの距離			

各部の名称

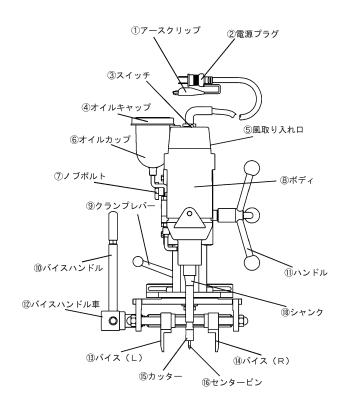

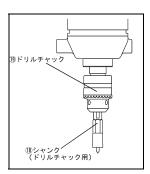

ドリルチャック方式

標準附属品

SDC-150F	SDC-150FC	
グリップ	グリップ	
バネザガネ φ 10(グリップ用)	バネザガネφ10(グリップ用)	
貫通用スパナ	貫通用スパナ	
L型レンチ 3mm	L型レンチ 3mm	
L型レンチ 5mm	L型レンチ 5mm	
両口スパナ 10mm-13mm	両口スパナ 10mm-12mm	
カッター (カエ刃 φ15-t8)	カッター(カエ刃 φ15-t8)	
切削油(水溶性)	切削油	
	油ふで(小)	
	シャンク (ドリルチャック用)	
	チャックハント゛ル	

用途

● リップみぞ形鋼(Cチャンネル)モヤ胴ブチ、H鋼、角パイプ等の穴開け 《特 色》

- ◆ 新開発のスライド機構 (パラレルスイング機構 PAT.P) の採用により、 ケガキ合わせがとてもスムーズ。
- ◆ スピンドルシャフトとロングシャンクの一体構造により、刃先の振れがなく、シャンク交換の手間が不要。
- ◆ 切削時の自動給油装置採用により、作業効率がUP。

ご使用方法

<u></u>注意

1. 使用電源の確認 …………

必ず銘板記載の電源でご使用ください。 100V品を200V電源に接続するとモーター回転数が異常に高速 となり、機体が破壊する恐れがあります。

2. スイッチの確認 …………

スイッチが OFF になっていることを必ず確認してください。 スイッチが入っているのを知らずに差し込みプラグを入れると 不意に起動し、思わぬ事故のもととなります。 ★ ご使用になる前に次の準備をすませてください。

3. 漏電しや断器の確認 …………

本機が接続される電源に感電防止用漏電しゃ断装置が設置されているか確認してからお使いください。

また、本機は必ず接地(アース)を行ってください。定格感度電流 15mA 以下、動作時間 0.1 秒以下の電流動作型の漏電しや断器の設置されている電源でお使いになる場合でも、より安全の為に接地されるようにお薦め致します。

4. 作業環境の整備・確認 …………

作業する場所が注意事項にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

5. 延長コード …………

電源の位置が離れていて延長コードが必要なときは、製品を最高 の能率で故障なくご利用いただくため、電流を流すのに十分な太 さのものをできるだけ短くしてご使用ください。


次の表は、本機に継ぐことのできるコードの太さ(芯線断面積) とその最大長さを示します。

芯線断面積	最大長さ (AC100V 7A以下)	
$2~\mathrm{mm}^2$	15 m	
$3.5\mathrm{mm}^2$	30 m	

また、コードに損傷があった場合には、修理に出してください。

○ シャンクの取り付け (ドリル チャック方式のみ)

シャンクをドリルチャック最深部まで 挿入し、チャックハンドルを使用してし っかりと固定します。

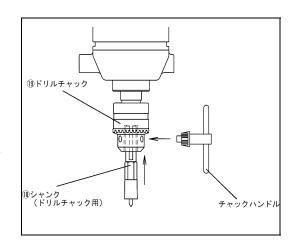



↑ 注意 刃物の取り付け・取り外しの際は、必ずスイッチを OFF


にし、差し込みプラグを電源より抜いてください。

○ 刃物の取り付け・取り外し

付属以外の刃物をご希望の場合は、別途お買い求めください。また、刃物は消耗 品ですので、必ず予備をご用意ください。

■ 刃物(カッター)の取り外し


- 1. 刃物 (カッター) (⑮)、シャンク(⑱)先端の切粉をよ く掃除してください。
- **2.** ハンドル(①)を回し、刃部が最上部となったところで ノブボルト(⑦)にて固定します。
- 3. シャンク部(®)にスパナを差し込んで、シャンク部を 固定します。次に、刃部 (カッター) (⑤)に貫通用ス パナを差し込んで矢印の方向へ回すと、刃部が緩み 取り外せます。

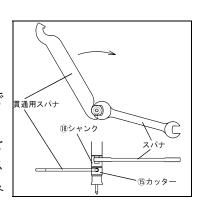

● 刃物 (カッター) の取り付け

- 1. 刃物 (カッター) を最上部となる位置に移動し、ノブボ ルト(⑦)を締めて固定してください。
- 2. 刃物 (カッター) (⑤)を取り付けるシャンク(⑧)先端のネジ部 を切粉等の異物が付いていないように、きれいに掃除してく ださい。
- 3. シャンク(18) 先端のネジ部に刃物 (カッター) (15) を取り付け てください。

なお、ご使用前には必ずノブボルト(⑦)を緩めてください。

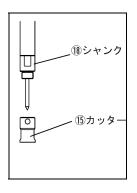

○ 切削油の準備 (ドリルチャック式は除きます。)


● 切削油、ご使用上の注意

- 1. 切削中は必ず切削油をご使用ください。
 - 給油不足で穴開け作業を行うと、穴開け時間が長くなるばかりでなく、カッター(⑤)の寿命を短くします。
- 2. 切削油は弊社純正切削油をご使用ください。
- 3. 切削油は水道水で 10 倍に希釈してください。なお、このとき井戸水は使用しないでください。
- 4. 切削油は本体や電気ドリルにかからないようにオイルカップ(⑥)に入れ、オイルキャップ(④)をしっかりとはめ込んでください。

● 流量の調節

切削油は、ボディ側面の透明パイプ下のPコックをひねり、パイプ内の滴下量を見ながら調整してください。流量の調節は、センターピンを少し押し込んだ状態で行うか、切削中に切粉の状態を見ながら行ってください。


また、長時間作業を中断される場合は、Pコックを閉めてください。

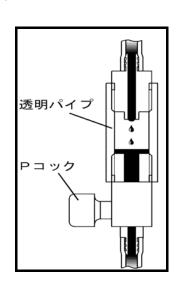

○ 穴開け作業

● 穴開け作業が1ヶ所の場合

- 1. バイスハンドル(⑩)をバイスハンドル車 (⑫)からはずし、バイスハンドル車を手 で回してバイス(⑬,⑭)を移動させ、被削 物の厚みに合わせます。
- 2. クランプレバー(⑨)を奥へ押しロックを解除し、穴開けしたい場所にセンターピン(⑯)を合わせて、再びクランプレバーを手前に引いてロックしてください。

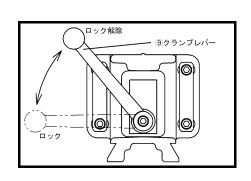



1. バイスL, R(®,®)の先端をケガキ線に合わせ、はずしたバイスハンドル(®)をバイスハンドル車(®)に差し込み、被研削物を締め付けてください。

バイスハンドルの位置が悪ければ、バイスハンドルをハンドル車からはずして、使いやすい場所に押し込んでください。

1. 電気ドリルのスイッチ(③)を入れ、回転が一定になりましたら、ハンドル(⑪)を下げて切削してください。

切削時の送りの力はカッター(⑤)が自然に入って行く程度とし、重切削にならないようにしてください。






板厚
$$2.3 \,\mathrm{mm} \rightarrow 3 \, \vartheta$$
 位を目安にしてください。 $3.2 \,\mathrm{mm} \rightarrow 4 \, \vartheta$

● 穴開け作業が2ヶ所の場合

- 1. バイスハンドル(⑩)をバイスハンドル車(⑫)からはずし、バイスハンドル車を 手で回してバイス(⑬,⑭)を移動させ、被削物の幅に合わせます。
- 2. バイス L, R(⑬,⑭)の先端をケガキ線に合わせ、はずしたバイスハンドル(⑩) をバイスハンドル車(⑫)に差し込み、被削物を締め付けてください。バイス ハンドルの位置が悪ければ、バイスハンドルをハンドル車からはずして、使いやすい場所に押し込んでください。
- 3. センター振り分け方式ですので、以下の手順で位置出しを行います。
- 3-1. 振り分け寸法があらかじめ分かっている場合
 - 1) 中間ベース後方にある左右のストッパー(®)のネジを、L型レンチ(付属品) にて緩めます。
 - 2) 左右の振り分け寸法値にストッパー(⑩)をそれぞれ合わせ、L型レンチにて ネジを締め込み、ストッパーを固定してください。

(下図は、左右の振り分け寸法値を 30mm に合わせた場合。)

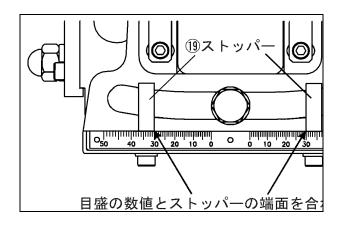

3-2. すでに穴開け位置が決まっている場合

- 1) 中間ベース後方にある左右のストッパー(®)のネジを、L型レンチ(付属品) にて緩めます。
- 2) クランプレバー(⑨)を奥へ押して、ロックを解除し、穴開けしたい場所の左右どちらか一方へセンターピン(⑯)を合わせ、クランプレバーを手前に引いてロックしてください。
- 3) そこにストッパーを当て、ストッパー(⑩)を固定してください。
- 4) 次に、ロックを解除し、反対側にセンターピン(®)を合わせて再びロックを してください。
- 5) そこにストッパー(⑩)を当て、ストッパーを固定してください。
- 4. ストッパー(⑩)の固定が完了しましたら、クランプレバー(⑪)を奥へ押してロックを解除し、ストッパーに当たるまで電気ドリルを移動させ、クランプレバーを手前に引いてロックします。
- 5. 電気ドリルのスイッチ(③)を入れ、回転が一定になりましたら、ハンドル(⑪) を下げて切削してください。

切削時の送りの力はカッター(⑤)が自然に入って行く程度とし、重切削にならないようにしてください。

- 6. クランプレバー(⑨)のロックを解除し、反対側へ移動しストッパー(⑩)に当たったら、再びロックします。
- 7. 再びハンドル(⑪)を下げて切削してください。

保守·点検

⚠ 警告

点検、手入れの際は必ずスイッチを切り、差し込みプラグを電源から 抜いてください。


<u></u>注意

1. 各部取付ネジで緩んでいる箇所がないかどうか定期的に点検 してください。もし緩んでいる箇所がありましたら締め直して ください。

緩んだままお使いなりますと危険です。

2. フィルター金網の点検………


オイルカップにはフィルター金網が 組み込まれています。時々、フィルター金網を取り出して、目詰まりを起こ さないように水洗いをしてください。 (なお、水洗いには水道水をご使用ください。)

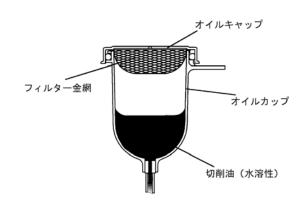

3. カーボンブラシの点検………

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度(9mm)ぐらいになりましたら新品と交換してください。



また、カーボンブラシはゴミなどを取り除いてきれいにし、カーボンホルダー内で自由にすべるようにしておいてください。

[ご注意] 新品と交換の際は必ずサンコー純正のカーボンブ ラシをご使用ください。

交換方法

カーボンブラシは、マイナスドライバーなどでホルダーキャップを外しますと取り出せます。

4. モーター部の取扱いについて……

モーター部の巻線部分は本機の心臓部ともいえます。巻線部分にキズをつけたり、 油や水をつけたりしないよう十分注意してください。

★ モーター内部にゴミやほこりがたまりますと、故障の原因となります。50 時

間ぐらいご使用になりましたら、モーター部を無負荷回転させて、風取り入れ口の風穴から湿気のない圧縮空気を吹き込んでください。内部のゴミやほこりの排出に効果があります。

4. 製品や付属品の保管……

使用しない時の製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥した場所にて保管してください。



- ○お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せ る場所
- ○軒先など雨がかかったり、湿気のある場所
- ○温度が急変する場所
- ○直射日光の当たる場所
- ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

このような場所には保管しない。

5. 純正ホールカッター (カエ刃) 交換について

刃物の交換の際には以下の別売品表を参照にして、それぞれの用途 にもっとも適したものをお選びください。

● 別売品一覧

穴開け寸法	最 大 厚	仕 様	個 数
φ 11.5	t=3	標準刃	5
φ 13	6	IJ	5
ϕ 14.5	6	IJ	5
ϕ 15	8	貫通兼用	5
φ 16	8	IJ	5
φ 18	8	IJ	5
φ 20	8	IJ	5
ϕ 22	8	IJ	5

ご修理の際は

重 要: 修理時には本機に使われている部品と同じ部品のみ使用してくだ

さい。

本機は厳密な精度で製造されています。従いましてご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店または、サンコーミタチサービスセンターにお申し付けください。

サンコーミタチ サービスセンター

安心と信頼のミタチ電動工具サービス網

■指定サービス店

地区	会社名	住所	TEL	FAX
札幌市	(株)拓進産業	札幌市白石区中央2条5-1-10	011-811-4421	011-814-8177
仙台市	(有)仙台機器サービス	仙台市泉区上谷刈1-2-7	022-373-3757	022-373-3583
茨城県神栖市	タカナ実工業所	茨城県神栖市知手4381-5	0299-96-2787	0299-96-2787
宇都宮市	(有)町井工研	宇都宮市下平出町82-7	028-662-8973	028-663-6769
群馬県玉村町	前島工機	佐波郡玉村町大字五料1058—1	0270-65-5313	0270-65-5313
埼玉県上尾市	(株)八潮 埼玉支店	埼玉県上尾市原市中3-7-2	048-720-7770	048-720-2004
千葉市	(有)神田商会	千葉市中央区蘇我3-32-42	043-264-7502	043-264-7502
東京都葛飾区	(株)シンワ産業	葛飾区細田5-16	03-3673-1334	03-3673-1343
東京都大田区	(株)八潮 本社	大田区仲六郷2—40—4	03-3733-9320	03-3733-9336
東京都大田区	(有)シンワ電機	大田区西糀谷2-20-24	03-3744-3735	03-3744-6275
静岡市	駿河機工	静岡市清水七ツ新屋513-1	0543-45-2906	0543-45-9102
大阪市	(有)タニモト商会	大阪市西淀川区御幣島2-19-3	06-6471-2476	06-6478-5552
高松市	愛神電機(株)	高松市三名町739-7	087-866-3411	087-866-3412
北九州市	(有)電動機器メンテ	北九州市戸畑区幸町9-21	093-861-2700	093-861-2705
長崎市	(有)原電機	長崎市三原2-5-27	095-845-5027	095-845-5070

■エリアサービス店

北海道地	区	TEL	FAX	富山富
江別市	北海道機器サービス(有)	011-386-6562	011-386-7878	松本市
東北地区				松本市
弘前市	(有)弘前ニューマチック	0172-87-3871	0172-87-3799	関西
秋田市	(有)成田機電サービス	018-845-3566	018-846-7769	大東市
北上市	(有)北上テクノサービス	0197-66-6327	0197-66-6327	堺市
いわき市	(有)常磐エンジニアサービス	0246-44-4070	0246-44-4070	尼崎市
山形市	(株)朝倉電機	023-681-7327	023-681-7328	彦根市
関東地区				大阪市
北本市	(有)田中電機工業	048-591-0230	048-591-0849	神戸市
棘螂怄	福島電機商会	03-3914-1253	03-3914-1253	神戸市
疎涼	(有)金子機電	042-463-2918	042-463-2721	播磨
横浜市	(有)東海電機工業	045-491-2681	045-481-2749	有田市
秦野市	ハタノ建機産業(株)	0463-82-7101	0463-82-7007	中国
藤沢市	(有)東海電機工業	0466-49-5070	0466-48-3103	浅口下
東海·信捷	或·北陸地区			周南市
结壁市	ヨシムラ電機	052-881-9949	052-881-9949	徳島で
結壓市	広栄社	052-805-8878	052-805-8887	九州:
四日市市	(株)城山商会	059-331-6998	059-331-3174	春日下
富士市	駿河商事	0545-36-2135	0545-36-2136	熊本市
新潟市	(有)新和産業	025-269-3323	025-268-6934	

	富山市	東仙電機製作所	076-421-4210	076-421-4210
	松本市	(有)工コ―酸電	0263-35-4839	0263-36-9678
	松本市	(有)エヌケーサービス	0263-78-2608	0263-78-5569
	関西地区		TEL	FAX
	大東市	竹好商会	072-875-6860	072-875-6861
	堺市	宏洋商会	072-252-3073	072-252-7122
	尼崎市	笠村電動サービス	06-6493-1912	06-6493-1915
	彦根市	(株)彦根電機製作所	0749-22-1654	0749-22-1655
	大阪市	山田商会	06-6962-6088	06-6962-6026
	神戸市	松田電機サービス	078-577-3184	078-577-3174
	神戸市	明和電機商会	078-975-4850	078-975-4851
	播磨町	(株)丸池機工	079-437-0056	079-437-0059
	有田市	菅野電機商会	0737-82-5912	0737-82-3670
	中国·四国			
	浅口市	ヘンミ興業	0865-44-4691	0865-44-4691
	周南市	三和電機工業所	0834-28-0512	0834-28-2081
	徳島市	(有)橋本利電業社	088-631-9203	088-631-9205
九州地区				
	春日市	新栄商会	092-574-2626	092-574-2916
	熊本市	(有)内山電機サービス	096-364-3785	096-364-3742

サンコーミタチ株式会社

〒390-1243 長野県松本市神林 7107-34 (臨空工業団地) TEL (0263)40-0600(代) FAX (0263)40-0622 ホームページ http://www.sanko-mitachi.com

* 製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なしに変更することがあります。